

1. LAVRATURA		TN/CSB/0554/2011	
Local:	Fortaleza-CE	Data:	30/11/11
2. ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará		
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE		
3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	Márcio Gomes Rebello Ferreira		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matrícula	108-1-2
Assinatura:			
4. AGENTE AUTUADO			
Nome:	Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE		
Qualificação:	Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto		
Endereço:	Rua Lauro Vieira Chaves, 1030 – Aeroporto, Fortaleza-Ce		
5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO			
Prazo e local para acolhimento da manifestação:	O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.		
Nome:	Alceu de Castro Galvão Júnior		
Cargo/Função:	Coordenador de Saneamento Básico		
6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)			
Município de Uruburetama			
Recebi em:		Assinatura:	

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS E INDICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0472/2011 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0084/2011

CONSTATAÇÃO – C2

Na Captação

- A captação é realizada no Açude Mundaú, através de 1 (um) conjunto motor-bomba. O conjunto reserva está parado, esperando por manutenção.
- O flutuante está danificado e não existe meio disponível para acessá-lo.
- A área da captação não está delimitada e não existe placa de sinalização informando que é captação para abastecimento público.

• Nos RECOP's, do período de agosto/2010 a julho/2011, foram registradas as ocorrências, "Flutuador danificado, mas funcionando" e "Um conjunto motor-bomba impossibilitado de funcionar", e esses problemas persistem.

Na ETA

- A CAGECE iniciou a instalação de 2 (dois) filtros de pressão na ETA, mas não concluiu o serviço, que está paralisado. A interligação já efetuada com o sistema apresenta vazamento.
- Nos filtros da ETA do SAA de Uruburetama observaram-se:
 - Pintura deteriorada;
 - Registros com vazamentos.

- Os produtos químicos estão armazenados de forma inadequada.
- O sistema de fluoretação está parado por defeito, aproximadamente há 2 (dois) meses.
- Armários e porta do laboratório apresentam deficiente estado de limpeza.
- Nos RECOP's, do período de agosto/2010 a julho/2011, foi registrada a ocorrência "Bomba dosadora parada por defeito", e esse problema persiste.

Nas Elevatórias

- O Quadro de comando da EECS-01, a sua casa de abrigo e as instalações elétricas apresentam precário estado de conservação.
- Na elevatória EELF-01 observaram-se
 - Vazamento nos conjuntos motores-bomba;
 - Quadro de comando em deficiente estado de conservação;
 - Casa de abrigo alagada, devido a infiltração do RAP-01.

Nos Reservatórios

a) No reservatório RAP-01 observaram-se:

- Pintura deteriorada;
- Ausência de identificação;
- Tampa da abertura de inspeção danificada.

b) No reservatório REL-01 observaram-se:

- Pintura deteriorada;
- Instalação do pára-raios danificada;
- Calçada do entorno danificada.

c) Não há registro da execução da lavagem do RAP-01 e REL-01.

