

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO RF/CSB/0014/2024

(NUP: 13012.001152/2024-18) - (PCSB/CSB/0008/2024)

Assunto: Fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Uruburetama

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fortaleza – CE Junho/2024



ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO	4
2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
3. OBJETIVO	5
4. INFORMAÇÕES SOLICITADAS	5
5. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SISTEMAS	7
5.1. Sistemas de Abastecimento de Água	7
6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES	9
7. RECOMENDAÇÕES	28
8. EQUIPE TÉCNICA	30
9. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	30
ANEXO ÚNICO - QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO	31



GLOSSÁRIO GERAL

AAB Adutora de Água Bruta
AAT Adutora de Água Tratada
CRL Cloro Residual Livre

DQPDispositivo de Quebra de PressãoEEABEstação Elevatória de Água Bruta

EEAT Estação Elevatória de Água Tratada

EECS Estação Elevatória de Captação Superficial

EEE Estação Elevatória de Esgoto

EELF Estação Elevatória de Lavagem dos Filtros
EERD Estação Elevatória de Rede de Distribuição

ETA Estação de Tratamento de Água
 ETE Estação de Tratamento de Esgoto
 ETRG Estação de Tratamento de Rejeitos

GECOQ Gerência de Controle da Qualidade de Produto

LE Lagoa de Estabilização

PMSB Plano Municipal de Saneamento Básico

PR Poço de ReuniãoPT Poço TubularPV Poço de Visita

QC Quadro de Comando

RAP Reservatório Apoiado

RASO Relatório de Análise da Situação Operacional

RDA Rede de Distribuição de Água
RCE Rede Coletora de Esgoto

RADOP Relatório de Dados Operacionais

REL Reservatório Elevado

RSE Reservatório Semi Enterrado

SAA Sistema de Abastecimento de Água SES Sistema de Esgotamento Sanitário

UN - BCL Unidade de Negócio Bacia do Curu e Litoral

VMP Valor Máximo Permitido



1. IDENTIFICAÇÃO

ARCE: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.

Endereço: Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso

Albuquerque Lima, s/nº, Cambeba - CEP: 60.822-325, Fortaleza/CE.

Telefone: (85) 3194-5605 – 3194-5606.

CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1.030 - Vila União - CEP 60.420-280,

Fortaleza/CE.

2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

	CARACTERÍSTICAS
Tipo de Auditoria:	Fiscalização Direta
Unidade Auditada:	Unidade de Negócio Bacia do Curu e Litoral (UN-BCL) CE-354, Urbano Teixeira – Itapipoca/CE Horário de funcionamento: das 8h às 17h, de segunda a sexta Contato: (88) 3673.7050
Localidade:	Município de Uruburetama
Escopo:	Verificação da qualidade e controle da água tratada e distribuída e o atendimento comercial do sistema de abastecimento de água.
Comunicação à Empresa:	NUP 13012.001152/2024-18, datado de 02 de fevereiro de 2024.
Microrregião:	Centro Norte
Região de Planejamento:	Litoral Oeste / Vale do Curu
Legislação:	- Portaria de Consolidação nº 5/2017 e Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde; - Leis Federais nº 8.078/1990, nº 11.445/2007 e nº 14.026/2020; - Lei Estadual nº 14.394/2009, Lei Estadual Complementar nº 162/2016 e Lei Estadual nº 247/2021; - Resoluções ARCE n° 122/2009, nº 130/2010, nº 147/2010, nº 152/2011, nº 167/2013, nº 206/2016 e nº 207/2016; - Resolução COEMA nº 002/2017.



3. OBJETIVO

A ação de fiscalização tem como objetivo avaliar a conformidade técnica e operacional dos serviços de saneamento operados pela CAGECE, verificar a qualidade e controle da água tratada e distribuída, o esgoto tratado (se houver) e o atendimento comercial dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (se houver) da localidade indicada, em atendimento ao disposto na legislação pertinente, conforme disposto no item 2 deste relatório.

4. INFORMAÇÕES SOLICITADAS

A Coordenadoria de Saneamento Básico da ARCE, através do Ofício nº OF/CSB/0052/2024, datado de 02 de fevereiro de 2024, solicitou os seguintes dados e informações acerca da prestação dos serviços de abastecimento de água da localidade fiscalizada:

A. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- a.1 Laudos de qualidade da água distribuída na saída do tratamento e da rede de distribuição dos últimos 12 meses em planilha Excel ou similar (modelo com informações detalhadas e modelo resumido) em adição as planilhas sistematizadas em "xls", a CAGECE deve fornecer arquivo com os laudos individuais em "pdf";
- a.2 Laudos das análises do efluente da lavagem dos filtros (Rejeitos Gerados) dos últimos 12 meses (quando for o caso, informar a não realização do monitoramento ou a não existência de filtros no sistema) em adição as planilhas sistematizadas em "xls", a CAGECE deve fornecer arquivo com os laudos individuais em "pdf";
- a.3 Relatório de qualidade da água analítico da saída dos filtros dos últimos 12 meses em planilha Excel, apenas os resumos, por filtro, conforme modelo já encaminhado (quando for o caso, informar a não realização do monitoramento ou a não existência de filtros no sistema) em adição as planilhas sistematizadas em "xls", a CAGECE deve fornecer arquivo com os laudos individuais em "pdf";
- a.4 Relatório Analítico da Situação Operacional (o mais atual);
- a.5 Croqui esquemático do SAA;
- a.6 Relatório anual de dados operacionais (último disponível);
- a.7 Relatório consolidado de serviços atendidos no prazo e fora do prazo, dos últimos 12 meses;
- a.8 Relação de usuários ativos não medidos (mais atual);
- a.9 Relação de usuários ativos não medidos, com consumo maior que 20m³ (mais atual);



- a.10 Índices de cobertura e atendimento ativo de água dos últimos 06 (seis) meses;
- a.11 Número de ligações ativas, número de ligações ativas com hidrômetro e número de hidrômetros instalados;
- a.12 Relatório de limpeza e desinfecção dos reservatórios do último 24 meses;
- a.13 Licença de operação da SEMACE para ETA ou pedido de renovação (informar se não tiver nenhum);
- a.14 Relatório analítico Leituras fora do prazo dos últimos 12 meses;
- a.15 Balanço hídrico consolidado por Localidade dos últimos 12 meses;
- a.16 Relatório simplificado de ocorrências operacionais dos últimos 12 meses (Tipo de ocorrência, infraestrutura afetada, ligações impactadas, agente causador, bairros afetados, datas dos registros inicial e final, previsão de equilíbrio do sistema (quando for o caso), outras informações que julgarem necessárias (em planilha excel e pdf);
- a.17 Listagem do faturamento discriminado por usuário ativo, relativos aos últimos 12 meses, incluindo os volumes micromedidos e faturados do mesmo período (em planilha excel ou similar);
- a.18 Monitoramento da continuidade em pontos críticos da RDA dos últimos 6 (seis) meses, indicando as coordenadas das Estações Piezométricas em graus, minutos e segundos (caso não tenha medições para este período, enviar o disponível ou informar se não tiver nenhum);
- a.19 Relatório analítico geral de solicitações de serviços de Falta de Água / Baixa Pressão, relativo aos últimos 12 meses, constando no mínimo a inscrição do imóvel, o endereço e a data da reclamação;
- a.20 Planta cadastral do SAA dividido por setor de distribuição (setorização) e quadra com identificação dos diâmetros e materiais das tubulações no formato "dwg";
- a.21 Relação dos usuários com tarifa social (último mês);
- a.22 Ordens de serviços para conserto de vazamento na rede de distribuição nos últimos 12 meses em formato xls, que identifiquem os pontos de vazamento na rede discriminados por local (rede, ramal, kit cavalete, entre outros);
- a.23 Relação das unidades usuárias com ligações cortadas, incluindo os endereços (em planilha excel ou similar).

B. GERENCIAL

- b.24 Número de economias residenciais ativa, cortada, suspensa, suprimida, faturado por outro imóvel, factível e potencial, na área de abrangência da CAGECE (onde existe RDA) da sede e localidade;
- b.25 Número de economias residenciais ativa, tamponada, suspensa, faturado por outro imóvel, ligado sem interligação, ligado sem condição de interligação e potencial, na área de abrangência da CAGECE (onde existe RCE) da sede e localidade.



Esses dados e informações foram analisados, exceto os itens que não foram entregues ou não existem. As constatações de não-conformidades detectadas estão elencadas no **item 6** deste relatório.

5. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SISTEMAS

5.1. Sistemas de Abastecimento de Água

O sistema de abastecimento de água (SAA) de Uruburetama tinha 5.749 ligações reais e 5.580 ligações ativas em janeiro de 2024. Os índices de cobertura e atendimento no ano de 2023 eram respectivamente 99,64% e 77,99%. O manancial (fonte de captação) é superficial por meio do açude Mundaú. A estação de tratamento é composta de 6 filtros de fluxo ascendente, com 23,67 horas de funcionamento diário e uma vazão captada de 237,27m³. A reservação é composta de 2 reservatórios elevados com capacidade total de 470m³ e 1 reservatório apoiado com capacidade de 1400m³ (Quadro 1 e Figura 1).


Quadro 1 - Principais indicadores dos serviços de abastecimento de água de Uruburetama.

Informações	Uruburetama
N° de ligações reais (Raso - jan/24)	5.749
N° de ligações ativas (jan/24)	5.580
Cobertura (dez/23)	99,64%
Atendimento (dez/23)	77,99%

Fonte: CAGECE, 2024.



Figura 1 - Croqui do SAA de Uruburetama

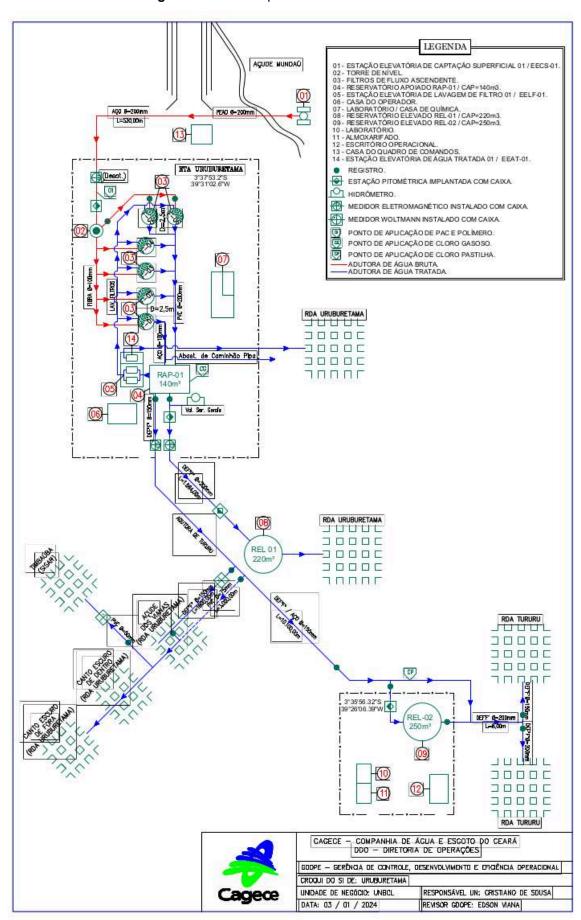



6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES

A documentação disponibilizada para esta ação de fiscalização foi utilizada como subsídio às respostas do questionário do **Anexo Único** deste relatório. A análise resultou nas seguintes constatações de não-conformidades:

CONSTATAÇÃO C1

A ARCE realizou medição contínua de pressão, com instalação do aparelho datalogger na rede de distribuição do SAA de Uruburetama, no endereço Rua da Igreja de São Francisco, s/n, Vila Nova, no período de 22/04/2024 às 15:40h a 25/04/2024 às 14:10h. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 mca a 50 mca, em 239 das 424 aferições realizadas, o que representa 56,37% do período analisado (**Figura 2**).

O monitoramento contínuo da pressão na rede de distribuição do SAA de Uruburetama, realizado pela CAGECE na EPZ de Pressão, localizada na Rua Luís Barbosa, Canto Escuro, QD 04, no período de 14/05/2024 a 19/05/2024, registrou 94 das medições fora da faixa de 10 mca a 50 mca do total de 140 registros, ou seja, 67,14% do período analisado (**Figuras 3 e 4**).

Não conformidade NC1 - Resolução ARCE nº 147/2010, Anexo I, item **01.05**: Fornecer água com pressão em desacordo com os limites estabelecidos pela ARCE.


Enquadramento legal: Artigos 2º e 120 da Resolução 130/2010 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D1 - A CAGECE deve fornecer água com pressão de acordo com os limites estabelecidos pela ARCE, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C1.

Prazo para atendimento: 120 dias.



Figura 2 - Monitoramento da pressão no SAA de Uruburetama no período 22/04/2024 a 25/04/2024, no endereço: da Igreja de São Francisco, s/n, Vila Nova.

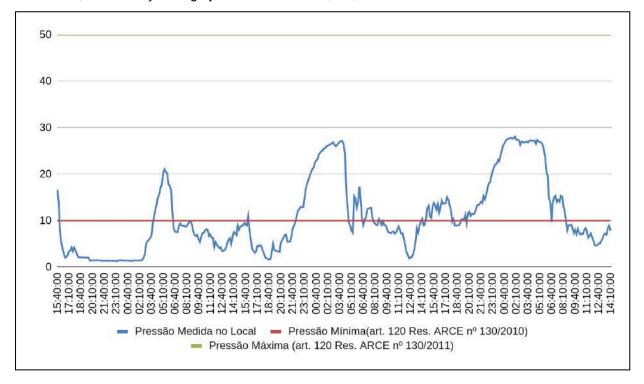

CONSTATAÇÃO C2

O monitoramento contínuo da pressão na rede de distribuição do SAA de Uruburetama, realizado pela CAGECE na EPZ, localizada na Rua Luís Barbosa, Canto Escuro, QD 04, no período de 14/05/2024 a 19/05/2024, registrou descontinuidade no abastecimento de água em 50 das 140 medições de pressões registradas, correspondente a 35,71% do período analisado (**Figuras 3 e 4**).

Não conformidade NC2 - Resolução ARCE nº 147/2010, Anexo I, item 01.03: Interromper indevidamente a prestação dos serviços ou não restabelecer o serviço quando exigido pela legislação.

Enquadramento legal: Artigos 2º, 122 e 154 da Resolução 130/2010 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D2 - A CAGECE não deve interromper indevidamente a prestação dos serviços e deve restabelecer o serviço quando exigido pela legislação, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C2.

Prazo para atendimento: 120 dias.



Figura 3 - Relatório de Medição de Vazão e Pressão no SAA de Uruburetama no período 14/05/2024 a 16/05/2024, no endereço: Rua Luís Barbosa, Canto Escuro, QD-04.


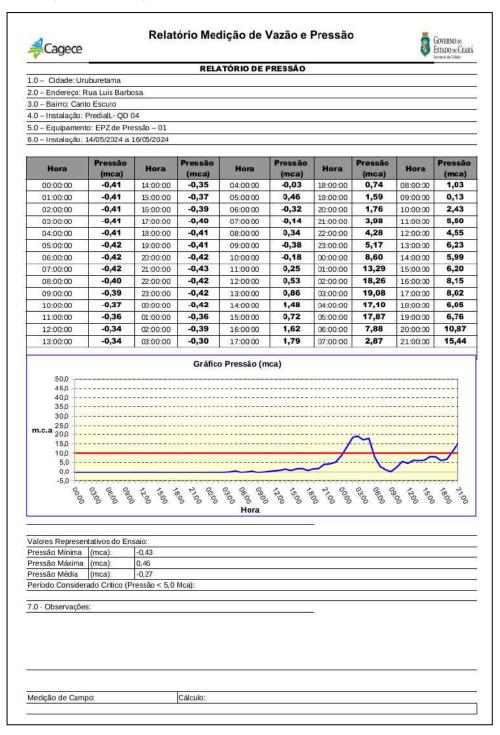




Figura 4 - Relatório de Medição de Vazão e Pressão no SAA de Uruburetama no período 16/05/2024 a 19/05/2024, no endereço: Rua Luís Barbosa, Canto Escuro, QD-04.

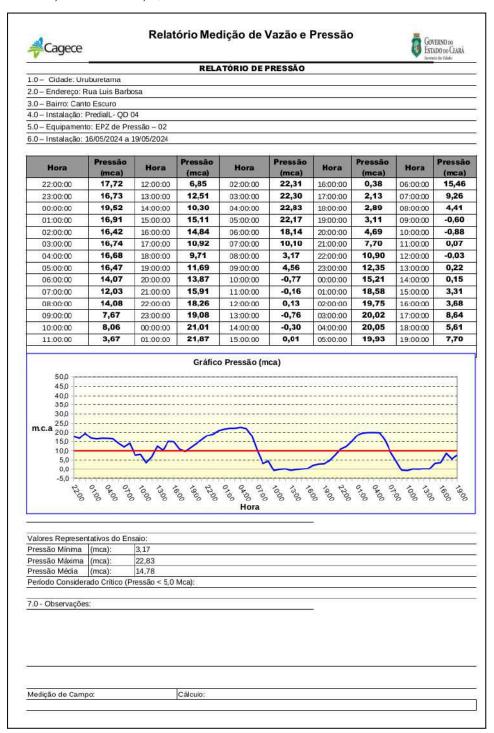

CONSTATAÇÃO C3

Não existem infraestruturas necessárias à operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dessa forma,



constatou-se os seguintes descumprimento das normas técnicas e dos procedimentos estabelecidos para sua implantação:

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- > Manancial/Captação: ausência de identificação (Foto 1);
- ➤ ETA/Filtros: caixas de inspeção sem tampas e filtros F-01 a F-04 não possuem tampas (Fotos 2 a 5);
- ➤ ETA/RAP-01: fiação elétrica sobre a laje, sem eletroduto de isolamento e proteção; fiação elétrica aérea baixa (**Foto 6**).

Não conformidade NC3 - Resolução ARCE nº 147/2010, Anexo I, item 01.06: Não cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Enquadramento legal: Artigos 2º, 137 e 139 da Resolução ARCE nº 130/2010 e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D3 - A CAGECE deve cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3.

Prazo para atendimento: 120 dias.



Foto 1 - Manancial/Captação: ausência identificação.





Foto 2 - ETA/Filtros: caixas de inspeção sem tampas e filtros F-01 e F-04 não possuem tampas.





Foto 3 - ETA/Filtros: caixas de inspeção sem tampas e filtros F-01 e F-04 não possuem tampas.





Foto 4 - ETA/Filtros: caixas de inspeção sem tampas e filtros F-01 e F-04 não possuem tampas.



Foto 5 - Filtros F-01 a F-04 não possuem tampas.





Foto 6 - ETA/RAP-01: fiação elétrica sem eletroduto de isolamento e proteção sobre a laje; fiação elétrica aérea baixa.

CONSTATAÇÃO C4

A operação e a manutenção das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário não estão sendo realizadas de forma adequada, de forma a garantir a conservação e integridade das infraestruturas, bem como a segurança dos funcionários:

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Manancial/Captação: infraestruturas deterioradas, com calçada rachadas, cupins nas parede, pintura desgastada e cerca de isolamento e proteção totalmente desmontada (Fotos 7 e 8);



- ➤ ETA/Filtros: infraestruturas sem identificação visível; F-01 a F-04 com pinturas deterioradas; F-01 a F-06 com escadas tipo marinheiro inadequadas, sem guarda-corpo acima do patamar superior da estrutura e sem gaiola de proteção; escada do F-01 danificada na base e vazamento no F-03 (Fotos 9 a 12);
- ➤ ETA/RAP-01: pintura deteriorada; escada em processo de corrosão e base sem fixação; tampa sem fechamento hermético; vegetação crescida ao redor do reservatório (Fotos 13 a 17);
- ➤ ETA-EELF/BOOSTER: parede e pintura sujas e deterioradas; infraestrutura sem porta de acesso e isolamento; fiação elétrica precária com pontas de fios expostas no piso e fios sem eletroduto de isolamento e proteção (Fotos 18 a 20);
- ➤ ETA/Laboratório/Casa de Química/Almoxarifado: infraestruturas com paredes e pinturas sujas, sem identificação visível e deterioradas e armazenamento sem organização e controle; laboratório e casa de química com instalações precárias, com fiação sem eletroduto de isolamento e proteção ou eletrodutos danificados, caixas e quadros elétricos danificados; tubulação de cloração inadequada, instalada sobre o solo da área de circulação do pátio (Fotos 21 a 27);
- ➤ ETA/Adutoras (Uruburetama e Tururu): infraestrutura e instalações precárias, com caixas de proteção danificadas e com água acumulada e vegetação crescida (Fotos 28 e 29);
- REL-01: pintura deteriorada e sem identificação visível; caixa de inspeção com tampa deteriorada, casa de bomba antiga servindo como depósito de lixo (Fotos 30 a 32);
- ➤ A CAGECE apresentou registro da limpeza dos reservatórios RAP-01 e REL-01 datado de 30/11/2022, ou seja há mais de seis meses. Quanto ao REL-02 não foi apresentado registro de limpeza (**Figura 5**).

Não conformidade NC4 - Resolução ARCE nº 147/2010, Anexo I, item 01.07: Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Enquadramento legal: Artigos 2º, 119 e 126 da Resolução 130/2010 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.



Determinação D4 - A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C4.

Prazo para atendimento: 120 dias.





Foto 7 - Manancial/Captação: infraestruturas deterioradas (calçada com rachaduras, cupins nas parede, pintura desgastada).



Foto 8 - Manancial/Captação: infraestruturas deterioradas (cerca de isolamento e proteção totalmente desmontada).



Foto 9 - ETA/Filtros: infraestruturas sen identificação visível.



sem Foto 10 - ETA/Filtros: infraestruturas sem identificação visível; F-01 a F-04 a pintura está deteriorada; F1 a F6 com escadas tipo marinheiro inadequadas, sem guarda-corpo acima do patamar superior da estrutura e sem gaiola de proteção.





Foto 11 ETA/Filtros: infraestruturas marinheiro inadequadas, sem guarda-corpo acima do patamar superior da estrutura e sem gaiola de proteção.





sem Foto 12 ETA/Filtros: infraestruturas identificação visível; F1 a F6 com escadas tipo identificação visível; escada do F1 danificada na base



Foto 13 - ETA/RAP-01: pintura deteriorada e mato | Foto 14 - ETA/RAP-01: pintura deteriorada e mato crescido ao redor do reservatório.



crescido ao redor do reservatório.



em processo de corrosão e solta na base; tampa sem fechamento hermético.



Foto 15 - ETA/RAP-01: pintura deteriorada; escada Foto 16 - ETA/RAP-01: pintura deteriorada; escada em processo de corrosão e solta na base; tampa sem fechamento hermético.





Foto 17 - ETA/RAP-01: tampa sem fechamento hermético.



Foto 18 - ETA-EELF/BOOSTER: parede e pintura deterioradas; infraestrutura sem porta; fiação elétrica precária sem eletroduto de isolamento e proteção.



sujas e deterioradas; fiação elétrica precária com fios sujas e deterioradas; fiação elétrica precária com sem eletroduto de isolamento e proteção.



Foto 19 - ETA-EELF / BOOSTER: parede e pintura Foto 20 - ETA-EELF / BOOSTER: parede e pintura pontas de fios expostas no piso.





solo da área de circulação do pátio.





Foto 21 - ETA / Laboratório/ Casa de Química / Foto 22 - ETA / Laboratório/ Casa de Química / Almoxarifado: infraestruturas com paredes e pinturas Almoxarifado: infraestruturas com paredes e pinturas sujas, sem identificação visível e deterioradas; sujas, sem identificação visível e deterioradas; tubulação de cloração inadequada, instalada sobre o tubulação de cloração inadequada, instalada sobre o solo da área de circulação do pátio.





Foto 23 - ETA / Laboratório/ Casa de Química / Almoxarifado: infraestruturas com paredes e pinturas sujas e armazenamento sem organização e controle.





Foto 24 -ETA / Laboratório/ Casa de Química / Almoxarifado: infraestruturas com paredes e pinturas sujas; almoxarifado sem lâmpadas de iluminação e armazenamento sem organização e controle.





Foto 25 - ETA / Laboratório/ Casa de Química / Almoxarifado: casa de química com fiação sem Almoxarifado: casa de química com fiação sem eletroduto de isolamento e proteção ou eletrodutos eletroduto de isolamento e proteção ou eletrodutos danificados, caixas e quadros elétricos danificados.





Foto 26 - ETA / Laboratório/ Casa de Química / danificados, caixas e quadros elétricos danificados





danificados, caixas e quadros elétricos danificados.





Foto 27 - ETA / Laboratório / Casa de Química / Foto 28 - ETA / Adutoras (Uruburetama e Tururu): Almoxarifado: casa de química com fiação sem infraestrutura e instalações precárias, com caixas de eletroduto de isolamento e proteção ou eletrodutos proteção danificadas e com água acumulada e vegetação crescida.





infraestrutura e instalações precárias, com caixas de identificação visível. proteção danificadas e com água acumulada e vegetação crescida.



Foto 29 - ETA / Adutoras (Uruburetama e Tururu: Foto 30 - REL-01: pintura deteriorada e sem



Foto 31 - REL-01: caixa de inspeção com tampa Foto 32 - REL-01: casa de bomba antiga servindo deteriorada.



como depósito de lixo.



Registro Limpeza dos Reservatórios do SAA de Uruburetama. Figura 5



CONSTATAÇÃO C5

Verificando os laudos das análises dos efluentes das lavagens dos filtros (Rejeitos Gerados) da ETA Uruburetama, no período de janeiro/2023 a dezembro/2023, constatou-se as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental (**Quadro 2**):

- ➤ DQO: os meses de jan/2023, fev/2023, mai/2023 e dez/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;
- ➤ Sólidos em sedimentáveis: os meses de jan/2023 a dez/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017;
- ➤ Sólidos suspensos totais: os meses de jan/2023, fev/2023, abr/2023 a jul/2023 e set/2023 a dez/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017.

Não conformidade NC5 - Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **04.04**: Não realizar a gestão do manejo, acondicionamento, transporte e disposição adequada de lodos e subprodutos do tratamento de água ou de efluentes.

Enquadramento legal: Artigos 22 e 23 da Resolução 122/2009 da ARCE; artigos 2º, 119 e 160 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 14 da Resolução COEMA 2/2017 e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D5 - A CAGECE deve realizar o manejo, acondicionamento, transporte e disposição adequada de lodos e subprodutos do tratamento de água, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C5.

Prazo para atendimento: 30 dias



Quadro 2 - Verificação dos laudos físico-químicos da CAGECE, resultantes do monitoramento no período de jan/2023 a dez/2023, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente (rejeitos) da ETA do SAA de Uruburetama, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Mês / Ano	Demanda Química de Oxigênio (DQO)		de	Sólidos Sedimentáveis			Sólidos Suspensos Totais		Alumínio		Materiais Flutuantes			РН			Temperatura				
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
jan./2023	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
fev./2023	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
mar./2023	1	0	0	1	1	100	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	-	-	-
abr./2023	1	0	0	1	1	100	1	1	100	1	0	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-
mai./2023	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
jun./2023	1	0	0	1	1	100	1	1	100	1	0	0	1	0	0	-	-	-	1	0	0
jul./2023	1	0	0	1	1	100	1	1	100	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
ago./2023	1	0	0	1	1	100	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
set./2023	1	0	0	1	1	100	1	1	100	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
out./2023	1	0	0	1	1	100	1	1	100	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
nov./2023	1	0	0	1	1	100	1	1	100	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
dez./2023	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	0	0	1	0	0	1	0	0	-	-	-

Fonte: Relatório de análises geral (analítico) produzido pelo Laboratório Central da UNBCL.

NTA - número total de amostras no mês.

ANC - amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

INC - índice de não-conformidade (nº de amostras não-conformes x 100 / nº total de amostras).

CONSTATAÇÃO C6

A análise dos prazos de atendimento do Relatório Consolidado - Serviços Atendidos Dentro e Fora do Prazo do SAA de Uruburetama, relativos ao período de 01/02/2023 a 31/01/2024, indicou que a relação entre serviços relevantes fora do prazo e o total de serviços relevantes é de 21,40%, acima do limite de 5,00%. Ademais, as análises individuais dos serviços relevantes de VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITADO E NÃO EXECUTADO, SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO - MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO GERAL, RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, RECUPERAÇÃO DO PASSEIO, LIGAÇÃO DE ÁGUA COM INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO e CONSERTO DE VAZAMENTO, apresentaram resultados relativos a execuções fora do prazo acima de 25,00% (Quadro 3).

Não conformidade NC6 - Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I, item 01.08: Não cumprir os prazos estabelecidos para execução de serviços, deixar de estipular prazos ou deixar a fixação de seu termo inicial a exclusivo critério do prestador de serviços.

Enquadramento legal: Artigos 31 ao 36 e 145 da Resolução 130/2010 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.



Determinação D6 - A CAGECE deve cumprir os prazos estabelecidos para a execução de serviços e não deixar a fixação de seu termo inicial ao seu exclusivo critério, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C6.

Prazo para atendimento: 120 dias.

Quadro 3 - Serviços atendidos dentro e fora do prazo no período de fev/2023 a jan/2024, referentes à prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Uruburetama.

SERVIÇOS RELEVANTES ÁGUA E ESGOTO	Fora Prazo	Dentro Prazo	%
017 - SUSPENSÃO FATURAMENTO ESGOTO			
020 - VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITADO E NÃO EXECUTADO	39	20	66,10%
021 - VERIFICAÇÃO DE CONSUMO MEDIDO	74	296	20,00%
065 - LIGAÇÃO DE ESGOTO			
071 - SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO - MANUTENÇÃO	3	4	42,86%
073 - SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO GERAL	20	30	40,00%
076 - RECLAMAÇÃO DE FALTA D'ÁGUA NO IMOVEL	28	88	24,14%
077 - DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO			
083 - CORTE SOLICITADO	30	97	23,62%
084 - RELIGAÇÃO DE ÁGUA	56	2183	2,50%
096 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO	9	9	50,00%
097 - RECUPERAÇÃO DO PASSEIO	4	5	44,44%
098 - DESOBSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO			
106 - DESCARGA NA REDE DE ÁGUA	1	12	7,69%
186 - VERIFICAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO			
262 - LIGAÇÃO DE ÁGUA COM INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO	88	75	53,99%
285 - VERIFICAÇÃO DE RETIRADA DE VAZAMENTO OCULTO	17	74	18,68%
303 - VERIFICAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO			
372 - CONSERTO DE VAZAMENTO	479	222	68,33%
Total Serviços Relevantes	848	3115	21,40%

Valores de referências: Global - até 5% da relação entre a quantidade total fora do prazo e a quantidade total de todos os serviços relevantes; Individual - até 25% da relação individual entre a quantidade total fora do prazo e a quantidade total do serviço relevante.

CONSTATAÇÃO C7

Os resultados dos **laudos de análises de turbidez**, provenientes de amostras coletadas na **saída dos filtros da ETA Uruburetama**, no período de jan/2023 a dez/2023, apresentaram os seguintes percentuais de não conformidades de acordo com as Portarias do MS nº 5/2017 e nº 888/2021 (**Quadro 4**).

- ➤ Filtro-01: os meses de abr/2023 a dez/2023 apresentaram resultados não conformes;
- > Filtro-02: todos os meses do período apresentaram resultados não conformes;
- > Filtro-03: todos os meses do período apresentaram resultados não conformes;
- > Filtro-04: todos os meses do período apresentaram resultados não conformes;



- > Filtro-05: todos os meses do período apresentaram resultados não conformes;
- > Filtro-06: todos os meses do período apresentaram resultados não conformes.

Os resultados dos **laudos físico-químico e bacteriológicos** produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BCL, provenientes de amostras coletadas na **saída do tratamento do SAA de Uruburetama**, no período de fev/2023 a jan/2024, apresentaram não conformidades com os padrões estabelecidos pelas Portarias do MS nº 5/2017 e nº 888/2021 (**Quadro 5**):

- ➤ Turbidez: os meses de jan/2023 a dez/2023 apresentaram 100,0% de não conformidade;
- ➤ Cor Aparente: os meses de abr/2023 e mai/2023 apresentaram, respectivamente 87,5% e 66,7% de não conformidade.
- ➤ Coliformes Totais: os meses de jan/2023 a abr/2023, jul/2023, ago/2023 e dez/2023 apresentaram, respectivamente 22,2%, 12,5%, 33,3%, 12,5%, 25,0%, 11,1% e 12,5% de não conformidade.

Os resultados dos **laudos físico-químicos e bacteriológicos** das amostras coletadas na **saída do tratamento do SAA de Uruburetama** no dia 12/03/2024, segundo registros da campanha **CAGECE/NUTEC**, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pelas Portarias do MS n° 5/2017 e nº 888/2021 (**Quadros 6 e 7**):

NUTEC

- Turbidez (saída dos filtros): a amostra analisada, apresentou não conformidade;
- Coliformes Totais: a amostra analisada, apresentou não conformidade.

Os resultados dos **laudos bacteriológicos** produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BCL, provenientes de amostras coletadas na **rede de distribuição do SAA de Uruburetama,** no período de jan/2023 a dez/2023, apresentaram não conformidades com os padrões estabelecidos pelas Portarias do MS nº 5/2017 e nº 888/2021 (**Quadro 8**):

➤ Coliformes Totais: os meses de fev/2023, mar/2023, mai/2023, jul/2023 e ago/2023 apresentaram, respectivamente 25,0%, 41,7%, 25,0%, 16,7% e 16,7% de não conformidade.

Os resultados dos laudos bacteriológicos das amostras coletadas na rede de



distribuição do SAA de Uruburetama no dia 12/03/2024, segundo registros da campanha **CAGECE/NUTEC**, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pelas Portarias do MS n° 5/2017 e n° 888/2021 (**Quadro 9**):

CAGECE

Coliformes Totais: das 8 amostras analisadas, 1 apresentou não conformidade.

NUTEC

➤ Coliformes Totais: das 8 amostras analisadas, 2 apresentaram não conformidades.

Não conformidade NC7 - Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I, item **06.01**: Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação.

Enquadramento legal: Artigo 3º da Resolução 122/2009 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D7 - A CAGECE deve fornecer água de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C7.

Prazo para atendimento: imediato.

Quadro 4 - Resultados das análises de turbidez de amostras coletadas na saída dos filtros da ETA Uruburetama, pela CAGECE, no período de jan/2023 a dez/2023.

		Filtro	1		Filtro	2		Filtro	3		Filtro	4		Filtro	5		Filtro	6
Mês / Ano	NTA	ANC	INC (%)															
jan./23	-	-		403	403	100,0%	403	403	100,0%	403	383	95,0%	403	383	95,0%	403	380	94,3%
fev./23	-	-		364	364	100,0%	364	364	100,0%	364	364	100,0%	364	358	98,4%	364	352	96,7%
mar./23	-	1		399	399	100,0%	399	398	99,7%	398	398	100,0%	399	393	98,5%	399	391	98,0%
abr./23	55	55	100,0%	55	55	100,0%	55	55	100,0%	55	55	100,0%	55	55	100,0%	55	55	100,0%
mai./23	359	336	93,6%	275	275	100,0%	359	359	100,0%	359	345	96,1%	359	344	95,8%	359	345	96,1%
jun./23	403	330	81,9%	403	398	98,8%	403	403	100,0%	403	373	92,6%	403	379	94,0%	403	363	90,1%
jul./23	403	330	81,9%	403	398	98,8%	403	403	100,0%	403	373	92,6%	403	379	94,0%	403	363	90,1%
ago./23	401	350	87,3%	401	401	100,0%	401	401	100,0%	401	379	94,5%	401	375	93,5%	401	369	92,0%
set./23	388	352	90,7%	388	385	99,2%	388	388	100,0%	388	369	95,1%	388	367	94,6%	388	344	88,7%
out./23	403	378	93,8%	403	402	99,8%	403	403	100,0%	403	383	95,0%	403	375	93,1%	403	371	92,1%
nov./23	384	347	90,4%	233	233	100,0%	384	384	100,0%	384	364	94,8%	384	359	93,5%	384	349	90,9%
dez./23	383	364	95,0%	355	329	92,7%	384	384	100,0%	384	365	95,1%	384	359	93,5%	384	356	92,7%

Fonte: Laboratório da ETA e Regional - UNBCL

NTA – número total de amostras no mês

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pelas Portarias MS nº 5/2017 e nº 888/2021

INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras)



Quadro 5 - Resultados das análises **físico-químicos** e bacteriológica de amostras coletadas na **saída do tratamento do SAA de Uruburetama**, pela CAGECE, no período de jan/2023 a dez/2023.

Mês / Ano	Coli	formes	totais	Co	or apar	ente	Esc	herich	nia coli	Turbidez			
Wes / Allo	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	
jan./2023	9	2	22,2	9	0	0,0	9	0	0,0	9	9	100,0	
fev./2023	8	1	12,5	8	0	0,0	8	0	0,0	8	8	100,0	
mar./2023	9	3	33,3	9	0	0,0	9	0	0,0	9	9	100,0	
abr./2023	8	1	12,5	8	7	87,5	8	0	0,0	8	8	100,0	
mai./2023	9	0	0,0	9	6	66,7	9	0	0,0	9	9	100,0	
jun./2023	8	0	0,0	8	0	0,0	8	0	0,0	8	8	100,0	
jul./2023	8	2	25,0	8	0	0,0	8	0	0,0	8	8	100,0	
ago./2023	9	1	11,1	9	0	0,0	9	0	0,0	9	9	100,0	
set./2023	8	0	0,0	8	0	0,0	8	0	0,0	8	8	100,0	
out./2023	8	0	0,0	8	0	0,0	8	0	0,0	8	8	100,0	
nov./2023	8	0	0,0	8	0	0,0	8	0	0,0	8	8	100,0	
dez./2023	8	1	12,5	8	0	0,0	8	0	0,0	8	8	100,0	

Fonte: Laboratório da ETA e Regional – UNBCL

NTA – número total de amostras no mês

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pelas Portarias MS nº 5/2017 e nº 888/2021

INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras)

Quadro 6 - Resultados das análises físico-químicos coletadas na saída do tratamento do SAA de Uruburetama, no dia 12/03/2024 e índices de não conformidades segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Ponto de Coleta	Nº do Laudo	Turb	idez	(saíc	oidez la do ro)	Co Apare		pl	Н	Clo Res.		Ferro (mg		Nitr (mç		Clore (mg		Fluor (mg	
	Coleta		VLR	AP	VLR	AP	VLR	AP	VLR	AP	VLR	AP	VLR	AP	VLR	AP	VLR	AP	VLR	AP
CAGECE	1	24.00166 -CL	1,14	ок	-	-	2,50	ок	6,93	ок	3,00	ок	<0,20	ок	0,03	ОК	23,20	ок	0,29	ок
NUTEC	1	266/2024	-	ı	3,70	ок	10,40	ок	7,50	ок	3,00	ок	0,10	ок	<lq< td=""><td>ок</td><td>26,90</td><td>ок</td><td>0,50</td><td>ок</td></lq<>	ок	26,90	ок	0,50	ок
NOTEC	2	267/2024	-	-	1,00	NOK	10,80	ок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda: VLR – Valor Medido; AP – Avaliação Portarias nº 05/2017 e nº 888/2021

Quadro 7 - Resultados das análises bacteriológicos coletadas na saída do tratamento do SAA de Uruburetama, no dia 12/03/2024 e índices de não conformidades segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Ponto de	Nº do Laudo	Coliforme	s Totais	Escheric	hia coli
	Coleta		VLR	AP	VLR	AP
CAGECE	1	24.00166-CL	ausência	ок	ausência	ок
NUTEC	1	652/2024	presença	NOK	ausência	ок

Legenda: VLR – Valor Medido; AP – Avaliação Portarias nº 05/2017 e nº 888/2021



Quadro 8 - Resultados das análises **bacteriológicas¹** de amostras coletadas na **rede de distribuição do SAA de Uruburetama**, pela CAGECE, no período de jan/2023 a dez/2024.

Mês / Ano	Col	liformes 1	Totais	Escherichia coli						
IVIES / AIIO	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)				
jan./2023	12	1	8,3	12	0	0,0				
fev./2023	12	3	25,0	12	0	0,0				
mar./2023	12	5	41,7	12	0	0,0				
abr./2023	12	0	0,0	12	0	0,0				
mai./2023	12	3	25,0	12	0	0,0				
jun./2023	12	0	0,0	12	0	0,0				
jul./2023	12	2	16,7	12	0	0,0				
ago./2023	12	2	16,7	12	0	0,0				
set./2023	12	1	8,3	12	0	0,0				
out./2023	12	1	8,3	12	0	0,0				
nov./2023	12	0	0,0	12	0	0,0				
dez./2023	12	0	0,0	12	0	0,0				

Fonte: Laboratório Regional - UNBBJ NTA - número total de amostras no mês

ANC - amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pelas Portarias MS $n^{\rm o}$ 5/2017 e $n^{\rm o}$ 888/2021

INC - índice de não-conformidade (nº de amostras não-conformes x 100 / nº total de amostras)

Quadro 9 - Resultados das análises **bacteriológicos** coletadas na **rede de distribuição do SAA de Uruburetama**, no dia 07/03/2024 e índices de não conformidades segundo registro da campanha **CAGECE/NUTEC**.

Laboratório	Ponto	№ do Laudo	Coliformes	Totais	Escherich	nia coli
Laboratorio	Fonto	N do Laddo	VLR	AP	VLR	AP
	1	24.001660-CL	ausência	ок	ausência	ок
	2	24.001661-CL	ausência	ок	ausência	ок
	3	24.001664-CL	ausência	ок	ausência	ок
CAGECE	4	24.001665-CL	ausência	ок	ausência	ок
OAGEGE	5	24.001658-CL	presença	NOK	ausência	ок
	6	24.001663-CL	ausência	ок	ausência	ок
	7	24.001662-CL	ausência	ок	ausência	ок
	8	24.001659-CL	ausência	ок	ausência	ок
	1	653/2024	presença	NOK	ausência	ОК
	2	654/2024	ausência	ок	ausência	ок
	3	655/2024	presença	NOK	ausência	ок
NUTEC	4	656/2024	ausência	ок	ausência	ОК
"0120	5	657/2024	ausência	ок	ausência	ок
	6	658/2024	ausência	ОК	ausência	ок
	7	659/2024	ausência	ок	ausência	ок
Logondo: VI P. V	8	661/2024	ausência	ОК	ausência	OK

Legenda: VLR – Valor Medido; AP – Avaliação Portarias nº 05/2017 e nº 888/2021

¹ Sistemas ou soluções alternativas coletivas que abastecem menos de 20.000 habitantes: Apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no mês pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de água, poderá apresentar resultado positivo para coliformes totais.



CONSTATAÇÃO C8

Dentre as informações solicitadas pela ARCE à CAGECE, mediante o Ofício OF/CSB/0052/2024, datado de 2 de fevereiro de 2024, não foram fornecidos:

- Licença de operação da SEMACE para ETA ou pedido de renovação (informar se não tiver nenhum);
- Número de economias residenciais ativa, cortada, suspensa, suprimida, faturado por outro imóvel, factível e potencial, na área de abrangência da CAGECE (onde existe RDA) da sede e localidade;
- Número de economias residenciais ativa, tamponada, suspensa, faturado por outro imóvel, ligado sem interligação, ligado sem condição de interligação e potencial, na área de abrangência da CAGECE (onde existe RCE) da sede e localidade.

Não conformidade NC8 - Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I, item 03.04: Não fornecer informações à ARCE, na forma e nos prazos estabelecidos, ou restringir de qualquer forma o acesso às instalações, documentos e quaisquer outras fontes de informações pertinentes às atividades de regulação da ARCE.

Enquadramento legal: Artigos 2° e 154 da Resolução 130/2010 e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D8 - A CAGECE deve fornecer informações à ARCE, na forma e nos prazos estabelecidos, documentos e quaisquer outras fontes de informações pertinentes às atividades de regulação da ARCE, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C8.

Prazo para atendimento: 30 dias.

7. RECOMENDAÇÕES

CONSTATAÇÃO C9

- ➤ No universo de 5.580 ligações de água no SAA de Uruburetama, foram identificadas apenas 187 unidades enquadradas na Tarifa Social, o que representa 3,35% do total;
- RAP-01: reservatório sem guarda-corpo de proteção da laje (Foto 33);
- REL-01: não existe isolamento de proteção da área da base do reservatório e casa de bombas (booster) antiga está inoperante, servindo de depósito de lixo (Foto 34).



Recomendação R1 - A CAGECE deve realizar campanha de divulgação, junto à população do município, acerca dos critérios elegíveis para enquadramento da Tarifa Social, a fim de promover o recadastramento dos potenciais usuários desta categoria; **Recomendação R2** - A CAGECE deve providenciar o guarda-corpo de proteção da laje do RAP-01;

Recomendação R3 - A CAGECE deve providenciar o isolamento de proteção da área da base do REL-01 e deve realizar o desmonte completo de todas as infraestruturas desativadas em definitivo.



Foto 33 - RAP-01: reservatório sem guarda-corpo de proteção da laje.



Foto 34 - REL-01: não existe isolamento de proteção da área da base do reservatório e a casa de bombas está inoperante.



8. EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE:

Marcelo Silva de Almeida

Analista de Regulação CSB/ARCE:

- Alceu de Castro Galvão Junior
- Alisson José Maia Melo
- Geraldo Basilio Sobrinho
- Márcio Gomes Rebello Ferreira

Assistente Técnico:

Roani Simões Veras

Auxiliar Administrativo:

- Ana Façanha Câmara de Sousa
- Ismael Roseno dos Santos Marques

9. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engº. Geraldo Basilio Sobrinho

Analista de Regulação Matrícula: 049-1-X

Fortaleza – CE, 20 de junho de 2024.



ANEXO ÚNICO - QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO





Questionário da Fiscalização

——Dados da Fiscalização ————————————————————————————————————			
Nome da Fiscalização: AF do SAA de Uruburetama			
Coordenadoria: Coordenadoria de Saneamento			
Objeto Fiscalizado: AF do SAA do município de Uruburetama			
Detalhamento: AF do SAA de Uruburetama - Processo NUP 1301	2.001152		
——Dados do Questionário————————————————————————————————————			
Data da Inspeção: 19/06/2024			
Responsável da Inspeção: Geraldo Basilio Sobrinho			
Categoria		Resposta	1
CSB - Comercial - Leitura e Faturamento			
No caso de consumo presumido, todas os consumidores foram faturados por volume abaixo de 20m³?	SIM	○ NÃO	O N/A
No período analisado não houve consumo presumido.			
As leituras estão cumprindo os intervalos estabelecidos na Resolução da ARCE nº 130/2010 (27 dias a 33 dias)	SIM		O N/A
No período de jan/2023 a dez/2023 as leituras cumpriram os interval	os estabel	ecidos na f	Resolução
CSB - Comercial - Ordens de Serviços (OS)			
Os prazos de atendimento, com referência aos serviços mais relevantes, estão sendo cumpridos? (verificar por amostragem geral	O SIM	NÃO	
ou específica, ou ainda, pelo relatório de atendimento, referente ao período de três meses)			
A análise dos prazos de atendimento do Relatório Consolidado - Se do Prazo do SAA de Uruburetama, relativos ao período de 01/02/202 relação entre serviços relevantes fora do prazo e o total de serviços do limite de 5,00%. Ademais, as análises individuais dos serviços rel SERVIÇO SOLICITADO E NÃO EXECUTADO, SUBSTITUIÇÃO DE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO GERAL, RECUP RECUPERAÇÃO DO PASSEIO, LIGAÇÃO DE ÁGUA COM INSTAL CONSERTO DE VAZAMENTO, apresentaram resultados relativos a de 25,00%.	23 a 31/01/ relevantes evantes de HIDRÔME ERAÇÃO I AÇÃO DE	/2024, indic . é de 21,40 e VERIFIC/ ETRO - DO PAVIMI HIDRÔME	cou que a 0%, acima AÇÃO DE ENTO, ETRO e



A água de lavagem dos filtros, reservatórios e decantadores está	⊚ SIM	O NÃO	O N/A
sendo lançada no meio ambiente, obedecendo aos padrões da Resolução COEMA 02/2017?	O SIW	• NAC	O IN/A
Verificando os laudos das análises dos efluentes das lavagens dos ETA Uruburetama, no período de janeiro/2023 a dezembro/2023, conformidades com relação à legislação ambiental: > DQO: os meses de jan/2023, fev/2023, mai/2023 e dez/2023 aprecom o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017; > Sólidos em sedimentáveis: os meses de jan/2023 a dez/2023 aprocom o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017; > Sólidos suspensos totais: os meses de jan/2023, fev/2023, abr/20 dez/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pe 02/2017.	onstatoù-se esentaram r esentaram 023 a jul/202	as seguin não conforr não confor 23 e set/20	tes não nidades, midades, 23 a
O SAA/ETA tem Licença de Operação no prazo de validade?	O SIM		N/A
A CAGECE não enviou informações a respeito.			
CSB - Gerencial			
Foram fornecidas todas as informações solicitadas pela ARCE, referentes à fiscalização?	O SIM	NÃO	O N/A
 Licença de operação da SEMACE para ETA ou pedido de renova nenhum); Número de economias residenciais ativa, cortada, suspensa, sup factível e potencial, na área de abrangência da CAGECE (onde exi Número de economias residenciais ativa tamponada, suspensa. 	rimida, fatu ste RDA) da	rado por ou a sede e lo	utro imóve calidade;
nenhum); > Número de economias residenciais ativa, cortada, suspensa, sup factível e potencial, na área de abrangência da CAGECE (onde exi > Número de economias residenciais ativa, tamponada, suspensa, sem interligação, ligado sem condição de interligação e potencial, r	rimida, fatur ste RDA) da faturado po	rado por ou a sede e lo er outro imó	utro imóve calidade; vel, ligado
nenhum); > Número de economias residenciais ativa, cortada, suspensa, sup	rimida, fatur ste RDA) da faturado po	rado por ou a sede e lo er outro imó	utro imóve calidade; vel, ligado
nenhum); > Número de economias residenciais ativa, cortada, suspensa, sup factível e potencial, na área de abrangência da CAGECE (onde exi > Número de economias residenciais ativa, tamponada, suspensa, sem interligação, ligado sem condição de interligação e potencial, r CAGECE (onde existe RCE) da sede e localidade.	rimida, fatur ste RDA) da faturado po la área de a	rado por ou a sede e lo or outro imó abrangência	utro imóve calidade; vel, ligado
nenhum); Número de economias residenciais ativa, cortada, suspensa, supfactível e potencial, na área de abrangência da CAGECE (onde exi Número de economias residenciais ativa, tamponada, suspensa, sem interligação, ligado sem condição de interligação e potencial, r CAGECE (onde existe RCE) da sede e localidade. CSB-Normas Técnicas As normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário estão sendo cumpridas, garantindo as infraestruturas necessárias a operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário? Não existem infraestruturas necessárias à operação e manutenção de água e esgotamento sanitário. Dessa forma, constatou-se os se normas técnicas e dos procedimentos estabelecidos para sua impla ABASTECIMENTO DE ÁGUA > Manancial/Captação: ausência de identificação; > ETA/Filtros: caixas de inspeção sem tampas e filtros F-01 a F-04 > ETA/RAP-01: fiação elétrica sobre a laje, sem eletroduto de isola	rimida, faturste RDA) da faturado po la área de a sistem guintes des antação:	rado por ou a sede e los routro imó abrangência brangência NÃO	utro imóve calidade; vel, ligado a da N/A
nenhum); > Número de economias residenciais ativa, cortada, suspensa, sup factível e potencial, na área de abrangência da CAGECE (onde exi > Número de economias residenciais ativa, tamponada, suspensa, sem interligação, ligado sem condição de interligação e potencial, r CAGECE (onde existe RCE) da sede e localidade. CSB-Normas Técnicas As normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário estão sendo cumpridas, garantindo as infraestruturas necessárias a operação e manutençã dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário?	o dos sistem guintes des antação:	rado por ou a sede e los routro imó abrangência brangência NÃO	utro imóve calidade; vel, ligado a da N/A

2



A operação e a manutenção das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário não estão sendo realizadas de forma adequada, de forma a garantir a conservação e integridade das infraestruturas, bem como a segurança dos funcionários: ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- > Manancial/Captação: infraestruturas deterioradas, com calçada rachadas, cupins nas parede, pintura desgastada e cerca de isolamento e proteção totalmente desmontada;
- > ETA/Filtros: infraestruturas sem identificação visível; F-01 a F-04 com pinturas deterioradas; F-01 a F-06 com escadas tipo marinheiro inadequadas, sem guarda-corpo acima do patamar superior da estrutura e sem gaiola de proteção; escada do F-01 danificada na base e vazamento no F-03;
- > ETA/RAP-01: pintura deteriorada; escada em processo de corrosão e base sem fixação; tampa sem fechamento hermético; vegetação crescida ao redor do reservatório;
- > ETA-EELF/BOOSTER: parede e pintura sujas e deterioradas; infraestrutura sem porta de acesso e isolamento; fiação elétrica precária com pontas de fios expostas no piso e fios sem eletroduto de isolamento e proteção;
- > ETA/Laboratório/Casa de Química/Almoxarifado: infraestruturas com paredes e pinturas sujas, sem identificação visível e deterioradas e armazenamento sem organização e controle; laboratório e casa de química com instalações precárias, com fiação sem eletroduto de isolamento e proteção ou eletrodutos danificados, caixas e quadros elétricos danificados; tubulação de cloração inadequada, instalada sobre o solo da área de circulação do pátio;
- > ETA/Adutoras (Uruburetama e Tururu): infraestrutura e instalações precárias, com caixas de proteção danificadas e com água acumulada e vegetação crescida;
- > REL-01: pintura deteriorada e sem identificação visível; caixa de inspeção com tampa deteriorada casa de bomba antiga servindo como depósito de lixo;
- > A CAGECE apresentou registro da limpeza dos reservatórios RAP-01 e REL-01 datado de 30/11/2022, ou seja há mais de seis meses. Quanto ao REL-02 não foi apresentado registro de limpeza.

CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída

A água distribuída (rede de distribuição e reservatórios) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, no período verificado?

O SIM NÃO O N/A

Os resultados dos laudos bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BCL, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Uruburetama, no período de jan/2023 a dez/2023, apresentaram não conformidades com os padrões estabelecidos pelas Portarias do MS nº 5/2017 e nº 888/2021:

- > Coliformes Totais: os meses de fev/2023, mar/2023, mai/2023, jul/2023 e ago/2023 apresentaram, respectivamente 25,0%, 41,7%, 25,0%, 16,7% e 16,7% de não conformidade.
- Os resultados dos laudos bacteriológicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Uruburetama no dia 12/03/2024, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS nº 5/2017 e nº 888/2021: CAGECE
- > Coliformes Totais: das 8 amostras analisadas, 1 apresentou não conformidade. NUTEC
- > Coliformes Totais: das 8 amostras analisadas, 2 apresentaram não conformidades.

A água tratada (saída do tratamento - filtro / poço) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, no período verificado?

O SIM	NÃO	N/A
-------	-----	-----

Os resultados dos laudos de análises de turbidez, provenientes de amostras coletadas na saída dos filtros da ETA Uruburetama, no período de jan/2023 a dez/2023, apresentaram os seguintes percentuais de não conformidades de acordo com a Portaria de Consolidação nº 5/2017 e Portaria GM/MS nº 888/2021



> Filtro-01: os meses de abr/2023 a dez/2023 apresentaram resultad		[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
> Filtro-02: todos os meses do período apresentaram resultados não			
> Filtro-03: todos os meses do período apresentaram resultados não			
 > Filtro-04: todos os meses do período apresentaram resultados não > Filtro-05: todos os meses do período apresentaram resultados não 		0.55	
 Filtro-06: todos os meses do período apresentaram resultados não Filtro-06: todos os meses do período apresentaram resultados não 			
 Os resultados dos laudos físico-químico e bacteriológicos produzid 			enional da
UN-BCL, provenientes de amostras coletadas na saída do tratament			
período de fev/2023 a jan/2024, apresentaram não conformidades o			
pelas Portarias do MS nº 5/2017 e nº 888/2021:			
Turbidez: os meses de jan/2023 a dez/2023 apresentaram 100,0% d	e não con	formidade;	
> Cor Aparente: os meses de abr/2023 e mai/2023 apresentaram, re	espectivan	nente 87,5%	6 e 66,7%
de não conformidade.			
> Coliformes Totais: os meses de jan/2023 a abr/2023, jul/2023, ago			100
apresentaram, respectivamente 22,2%, 12,5%, 33,3%, 12,5%, 25,0%	6, 11,0% e	12,5% de	nao
 conformidade. Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos das ame 	actrac polo	tadas na s	nida da
tratamento do SAA de Uruburetama no dia 12/03/2024, segundo reg			alua uu
CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades of			abilidade
estabelecidos pelas Portarias MS nº 5/2017 e nº 888/2021:	on os pau	roes de poi	abilidade
NUTEC			
> Turbidez (saída dos filtros): a amostra analisada, apresentou não d	conformida	ide;	
> Coliformes Totais: a amostra analisada, apresentou não conformid	ade.	1100000	
A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas	@ CIM	NÃO	⊚ N/A
mensalmente na saída do tratamento e na rede de distribuição	SIM	O NAO	O N/A
atende a estabelecida pela Portaria GM/MS nº 888/2021 ?			
Sim, no período analisado de jan/2023 a dez/2023.			
CSB-Recomendação			
Houve ausência de constatações, quanto aos aspectos técnicos-	O SIM	NÃO	O N/A
operacionais e/ou comerciais, a serem indicadas como sugestões direcionadas a empresa?			
unecionadas a empresa :			
No universo de 5.580 ligações de água no SAA de Uruburetama, fo	ram identif	icadas ape	nas 187
unidades enquadradas na Tarifa Social, o que representa 3,35% do	total;		
- RAP-01: reservatório sem guarda-corpo de proteção da laje;			
- REL-01: não existe isolamento de proteção da área da base do res	ervatório e	casa de b	ombas
(booster) antiga está inoperante, servindo de depósito de lixo.			
CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA			
As pressões mínimas e máximas na RDA são obedecidas? (medir a	O SIM	NÃO	O N/A
pressão em pontos estratégicos e verificar os pontos de pressão	O OIM	INAC	O IWA
mínima e máxima)			
A ARCE realizou medição contínua de pressão, com instalação do a	narelho d	atalogger n	a rede de
distribuição do SAA de Uruburetama, no endereço Rua da Igreja de			
no período de 22/04/2024 às 15:40h a 25/04/2024 às 14:10h. Consta			
10 mca a 50 mca, em 239 das 424 aferições realizadas, o que repre			
analisado.		- 1-3-1	
- O monitoramento contínuo da pressão na rede de distribuição do S	AA de Uru	ıburetama,	realizado
pela CAGECE na EPZ de Pressão, localizada na Rua Luís Barbosa,			
período de 14/05/2024 a 19/05/2024, registrou 94 das medições fora	da faixa d	de 10 mca a	a 50 mca
do total de 140 registros, ou seja, 67,14% do período analisado.			



O abastecimento de água é contínuo? (verificar se há sistemática de manobras, histórico de paralizações, constantes reclamações de falta de água, etc.).

O monitoramento contínuo da pressão na rede de distribuição do SAA de Uruburetama, realizado pela CAGECE na EPZ, localizada na Rua Luís Barbosa, Canto Escuro, QD 04, no período de 14/05/2024 a 19/05/2024, registrou descontinuidade no abastecimento de água em 50 das 140 medições de pressões registradas, correspondente a 35,71% do período analisado